

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МКОУ ХМР "ООШ с. Тюли" 628512, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, с.Тюли, улица Мира, дом 18.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1	Отсутствует информация об объекте	К,О,С,Г,У	Установка таблички с информацией об объекте согласно СП 59.13330.2020 п. 5.1.1	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	2, 3	-	-	-	-
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	Отсутствует разметка и знак парковки для МНГ	К,О	Установка знака парковка для инвалидов, нанесение разметки на парковочное место согласно СП 59.13330.2020 п. 5.2	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-В	-	1-3	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние зоны оценено как доступно частично всем. Необходимо выполнить следующие мероприятия: установка таблички с информацией об объекте, установка знака «Парковка для инвалидов», нанесение разметки на парковочное место.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МКОУ ХМР "ООИ с. Тюли" 628512, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, с.Тюли, улица Мира, дом 18.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	4,5	Отсутствует контрастное обозначение первой и последней ступеней марша, отсутствует кнопка вызова, тактильная плитка.	О,С	Установка контрастных обозначений первой и последней ступеней марша, тактильной плитки, установка кнопки вызова согласно СП 59.13330.2020 п. 5.1.10, п. 6.1.1, п.6.2.8	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	4	Поручни пандуса не соответствуют нормам	К,О	Установка поручней согласно нормам, СП59.13330.20 20, 5.1.16	Текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	4,5	Отсутствует противоскользящие покрытие, размеры входной площадки не соответствуют норме	О,К	Укладка противоскользящего покрытия, расширение входной площадки до 2,2*2,2 м согласно СП59.13330.20 20, п.6.1.4	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	-	4	На входной двери высота порога больше 1,4 см., нет тактильной таблички с названием организации, пиктограмм	С,К,О	Установка ската на входной двери, тактильной таблички СП 59.13330.2020 п.6.1.5, 6.2.4, п.6.5.9, п.8.4.3	Текущий ремонт

2.5	Тамбур	есть	1,9	9	Высокий порог, более 1,4 см	С,К,О	Установка ската на входной двери СП159.13330.20 20 п. 6.2.4	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-В	1,9	4,5,9	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние зоны оценено как доступно частично всем. Для полной доступности объекта следует выполнить следующие мероприятия: установка тактильной таблички с названием объекта и режимом работы, установка контрастных обозначений первой и последней ступеней марша, установка кнопки вызова, установка пиктограмм, установка тактильной плитки перед лестничным маршем.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
МКОУ ХМР "ООШ с. Тюли" 628512, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, с.Тюли, улица Мира, дом 18.
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	10	6,7	Отсутствуют информаторы (оборудование) для посетителей с нарушением зрения.	С	Установка информаторов. СП 59.13330.2020 п.6.5.7	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	-	8,9, 10,11, 12	Отсутствуют тактильные таблички.	С	Установка табличек, согласно СП 59.13330.20120 п. 6.5.9	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	5,9, 12	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-В	10	5,6-12	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние зоны оценено как доступно частично всем. Для полной доступности объекта следует выполнить следующие мероприятия: установка контрастных тактильных табличек на двери, установка информаторов для людей с нарушением зрения (бегущая строка, экран).

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МКОУ ХМР "ООШ с. Тюли" 628512, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, с.Тюли, улица Мира, дом 18.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	2,3, 6,	13	Отсутствуют специализированное оборудование для слабослышащих, отсутствуют тактильные таблички с указанием названия кабинетов	С,Г	Установка тактильных табличек, звукоусиливающего оборудования СП 59.13330.2020 п. 3.24 п. 6.5.9	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	4,5, 11,1 2,13	14,1 5,16 ,17, 18	Отсутствуют специализированное оборудование для слабослышащих, отсутствуют тактильные таблички с указанием названия кабинетов	С,Г	Установка тактильных табличек, звукоусиливающего оборудования СП 59.13330.2020 п. 3.24 п. 6.5.9	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-
----------------------------	---	---	---	---	---	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В	2,3,4,5,6,11, 12,13	13-18	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние зоны оценено как доступно частично всем. Необходимо произвести установку звукоусиливающего оборудования, тактильные таблички.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МКОУ ХМР "ООШ с. Тюли" 628512, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, с.Тюли, улица Мира, дом 18.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	7,8	19,2 0,21 ,22, 23	Узкие кабинки, отсутствуют поручни, крючки для трости, пиктограммы, специализированное сантехническое оборудование, кнопка вызова	К,О,С	Устройство универсальной кабины с установкой оборудования согласно норм для обеспечения доступности помещения, (поручни, тактильные знаки и пиктограммы), согласно СП 59.13330.2020 п. 6.3.7	Текущий ремонт
5.2	Душевая ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	-	7	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)	7,8	7,19-23	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние данной зоны оценено как временно недоступно для инвалидов с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата, инвалидов-колясочников. Для остальных категории инвалидов зона доступна частично избирательно. Необходимо переоборудовать туалетную комнату с установкой необходимого оборудования, при возможности установить универсальную кабинку.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МКОУ ХМР "ООИШ с. Тюли" 628512, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, с. Тюли, улица Мира, дом 18.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	24,2 5,26 ,27, 28	Отсутствуют визуальное обозначение, контрастное обозначение.	К,О,С,Г,У	Установка визуальных контрастных обозначений (вывеска). СП59.13330.2020, п.6.5.4	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	есть	-	27,2 8	Отсутствует звукоусиливающее оборудование	Г	Установка звукоусиливающего оборудования, согласно СП 59.13330.2020, п.8.1.10	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Нет тактильных средств информирования (пиктограмм, тактильной плитки, табличек).	С	Установка пиктограмм, табличек, тактильной плитки СП 59.13330.2020, п.6.5.9	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	-	24-28	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние объекта оценено как доступно условно. Для полной доступности объекта необходимо произвести: установку пиктограмм, визуальных контрастных обозначений, вывеску, установку звукоусиливающего оборудования.